

ВОСТОК-7

ТВЕРДОМЕР МЕТАЛЛОВ  
ТВМ 1800

ПАСПОРТ

и Руководство по эксплуатации



## **ЗАЯВЛЕНИЯ:**

- «Знания принадлежат человечеству» - исходя из этого принципа материалы данной документации являются свободными для использования без какого-либо разрешения со стороны компании ВОСТОК-7
- Все сведения в данной документации изложены добросовестно.
- В конструкцию изделий могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления.
- Любые замечания, исправления или пожелания в наш адрес касательно материалов данной документации и усовершенствования изделий всемерно приветствуются.

## **ОБРАЩЕНИЯ:**

• Благодарим за Ваш выбор продукции компании ВОСТОК-7, изготовленной в соответствии с мировыми стандартами качества. Нами приложены все усилия для того, чтобы Вы были удовлетворены качеством на протяжении всего срока эксплуатации.

• Пожалуйста, уделите время внимательному прочтению данной документации, что позволит использовать изделие на 100%. Мы постарались изложить материал простым и доступным языком.

• Обновления и видеоматериалы с инструкциями выложены на сайте: [WWW.VOSTOK-7.RU](http://WWW.VOSTOK-7.RU)

• Если, несмотря на все наши усилия, Вы столкнётесь с трудностями при эксплуатации или у Вас возникнут уточняющие вопросы, пожалуйста, непременно свяжитесь с нами для получения поддержки.

## **ПРОСЬБА:**

• Напишите отзыв через несколько месяцев эксплуатации нашего средства измерения. Отзыв необходим реальный, включая негативные оценки, если таковые будут, а также пожелания по улучшению изделий. Реальная обратная связь нам необходима для модернизации средств измерений Восток-7, их адаптации под нужды пользователей.

## **Оглавление**

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>1. НАЗНАЧЕНИЕ.....</b>	<b>7</b>
<b>2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТВЁРДОСТИ.....</b>	<b>7</b>
2.1. Требования к внешним условиям .....	7
2.2. Требования к контролируемому изделию .....	7
2.2.1. Состояние изделия.....	7
2.2.2. Масса изделия.....	7
2.2.3. Толщина изделия .....	7
2.3. Требования к поверхности контролируемого изделия.....	8
2.3.1. Чистота .....	8
2.3.2. Шероховатость .....	8
2.3.3. Радиус кривизны .....	8
2.3.4. Подготовка поверхности .....	8
2.4. Требования к измерению упрочнённого поверхностного слоя .....	8
2.5. Требования к измерению проката .....	8
2.6. Требования к измерению трубчатых изделий .....	8
2.7. Требования к притирке лёгких и тонких изделий.....	9
2.8. Требования к количеству и результатам измерений .....	9
<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>10</b>
<b>4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....</b>	<b>11</b>
<b>5. УСТРОЙСТВО ТВЕРДОМЕРА .....</b>	<b>12</b>
5.1. Электронный блок и ударный датчик в едином корпусе.....	12
5.2. Дисплей.....	12

6. РАБОТА С ТВЕРДОМЕРОМ .....	12
6.1. Раздел ПАРАМЕТРЫ .....	13
6.1.1. ТИП ДАТЧИКА .....	13
6.1.2. МАТЕРИАЛ .....	13
6.1.3. ШКАЛА ТВЁРДОСТИ .....	14
6.1.4. НАПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА .....	14
6.2. Раздел СТАТИСТИКА .....	14
6.2.1. КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ .....	14
6.2.2. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ .....	14
6.2.3. МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ .....	14
6.3. Раздел ПАМЯТЬ .....	14
6.3.1. ПАМЯТЬ ВЫКЛЮЧЕНА .....	14
6.3.2. ПАМЯТЬ ВКЛЮЧЕНА .....	14
6.3.3. ПРОСМОТР ПАМЯТИ .....	15
6.3.4. УДАЛИТЬ ГРУППУ .....	15
6.3.5. ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ .....	15
6.4. Раздел ПЕЧАТАТЬ .....	15
6.5. Раздел КАЛИБРОВКА .....	15
6.6. Раздел УСТАНОВКА НАСТРОЕК .....	16
6.6.1. ДАННЫЕ ЗАВОДА .....	16
6.6.2. ЯРКОСТЬ .....	16
6.6.3. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ .....	16
7. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЁРДОСТИ .....	16
7.1. Взвод датчика .....	16
7.2. Установка датчика .....	16
7.3. Измерение твёрдости .....	16
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	17
8.1. Обслуживание ударного механизма .....	17
8.2. Обслуживание электронного блока .....	17
8.3. Хранение .....	17
9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И НЕКОРРЕКТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ .....	17
9.1. Перезагрузка .....	17
9.2. Прочие возможные проблемы .....	17
10. ГАРАНТИЯ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПРИБОРА .....	18

## ВВЕДЕНИЕ.

### МЕТОДЫ БРИНЕЛЛЯ, РОКВЕЛЛА, ВИККЕРСА, ШОРА и ЛИБА.

Под твёрдостью понимают сопротивление материала проникновению в него другого более твёрдого тела.

Твёрдость – не фундаментальное свойство материала, а реакция на определённый метод испытаний. В основном, величины твёрдости произвольны, и не имеется никаких абсолютных стандартов для твёрдости. Твёрдость не имеет никакого количественного значения – именно поэтому при указании твёрдости непременно указывается метод измерения твёрдости, которым она была получена (напр. HRC, HB, HV, HL и т.д.)

Для измерения твёрдости металлов наибольшее распространение в мире получили следующие методы измерений (шкалы твёрдости):

• **Метод Бринелля (HB)**, предложен в 1900г шведским инженером Юханом Августом Бринеллем и стал первым, широко используемым и стандартизованным методом определения твёрдости в материаловедении. Для обозначения твёрдости по Бринеллю используется символ **HB** (англ. Hardness Brinell – Твёрдость по Бринеллю).

• **Метод Роквелла (HR)**, предложен в 1908г венским профессором Паулом Людвигом, однако машину для определения твёрдости создали в США Хью М. Роквелл и Стэнли П. Роквелл, подавшие патентную заявку в 1914г.

Существует 11 шкал определения твёрдости по методу Роквелла (A; B; C; D; E; F; G; H; K; N; T), основанных на комбинации «индентор (наконечник) — нагрузка», из них наиболее широко используемые шкалы твёрдости по Роквеллу:

Шкала	Индентор	Нагрузка, кгс
A	Алмазный конус с углом 120° при вершине	60 кгс
B	Шарик Ø 1/16 дюйма из карбида вольфрама (или закалённой стали)	100 кгс
C	Алмазный конус с углом 120° при вершине	150 кгс

Для обозначения твёрдости, определённой по методу Роквелла, используется символ **HR** (англ. Hardness Rockwell – Твёрдость по Роквеллу), к которому добавляется буква, указывающая на шкалу по которой проводились испытания: **HRA**, **HRB**, **HRC** и т.д.

• **Метод Виккерса (HV)**, предложен в 1921г британскими инженерами Робертом Л. Смитом и Георгом Е. Сандландом, работавшими в компании Vickers Ltd. Для обозначения твёрдости, определённой по методу Виккерса, используется символ **HV** (англ. Hardness Vickers – Твёрдость по Виккерсу).

• **Метод Шора (HS)**, предложен в 1906г в США промышленником Альбертом Ф. Шором. Для обозначения твёрдости, определённой по методу Шора, используется символ **HS** (англ. Hardness Shore – Твёрдость по Шору). Для измерения металлов используется метод отскока бойка (измеряется высота отскока), основные шкалы С и D, которые добавляются к методу измерения, напр. **HSD**.

• **Метод Либа (HL)**, предложен в 1975г швейцарским инженером Дитмаром Либом, работавшим в компании Proceq SA. Для обозначения твёрдости, определённой по методу Либа, используется символ **HL** (англ. Hardness Leeb – Твёрдость по Либу). Для измерения методом отскока бойка (измеряется отношение скоростей бойка до и после удара) существуют ударные датчики различных типов (напр. C, D, DC, DL, E, G, S), поэтому всегда необходимо указывать тип использованного при измерении ударного датчика, напр. **HLD** или **HLG**.

Первые 4 метода измерения твёрдости металлов (HB, HR, HV и HS) были стандартизированы в СССР, поэтому с применением их на территории постсоветского пространства сложностей не возникает. Метод Либа (HL), по необъяснимым причинам, не стандартизирован в России до сих пор и такая работа даже не планируется. Есть надежда, что после принятия международного стандарта ISO/DIS 16859 “Metallic materials -- Leeb hardness test” нашей стране, как участнице ИСО, придётся автоматически стандартизировать метод Либа. По этой причине считаем необходимым пояснить существенные моменты данного метода измерения твёрдости.

### МЕТОД ЛИБА (HL) – подробно.

Ввиду отсутствия стандартизации метода Либа в РФ применяются расплывчатые названия такие как динамический метод/метод отскока и др.


Ударный бойёк (внутри которого размещён магнит, а на конце расположен твёрдосплавный шарик) ударяется о контролируемую поверхность и отскакивает. Перемещаясь внутри катушки индуктивности бойёк своим магнитным полем наводит в ней ЭДС индукции, величина которой пропорциональна скорости бойка.

Изобретатель этого метода Дитмар Либ определил свою собственную величину твёрдости (HL). В отличие от статических методов измерения твёрдости, в результатах динамического содержится дополнительная информация об ответном поведении материалов, например, об эластичных свойствах материала.

Величина твёрдости по Либу рассчитывается как отношение скоростей после и до столкновения:

$$HL=1000*V_R/V_I$$

Где  $V_R$  - скорость после столкновения, а  $V_I$  – скорость до столкновения.

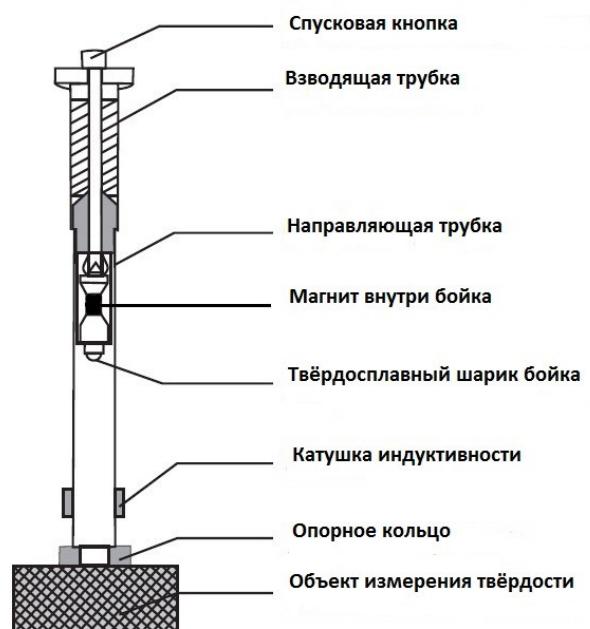


Твердомер ЛЮБОГО производителя, который использует испытания по указанному методу отскока, измеряет величину твёрдости в числах Либа. Однако отечественные производители практически никогда не указывают это в технических характеристиках твердомеров. Тем более забавна ситуация, когда РОССТАНДАРТ осуществляет утверждение типа Средства Измерений (твердомеров) с внесением их Госреестр СИ в то время, когда сам метод Либа в стране не стандартизирован и ГОСТы отсутствуют! Как следствие – при проведении сравнительных испытаний отечественных твердомеров выявляется факт абсолютной несопоставимости результатов измерений одного и того же изделия твердомерами разных производителей (УДК620.178 “Сравнение характеристик малогабаритных твердомеров”, Струтынский А.В., Худяков С.А., 2011г.). Твердомеры производителей, в т.ч. Восток-7, изготовленные в соответствии с международными стандартами метода Либа (ASTM A956), лишены подобных казусов и результаты измерений твердомеров различных производителей сопоставимы.

Для перевода единиц твёрдости Либа к другим шкалам твёрдости (HB, HR, HV и HSD) используют таблицы перевода, сохранённые в твердомерах.

#### Типы ударных датчиков.

Типы ударных датчиков могут различаться по возможностям доступа к объекту измерений (напр. укороченный тип DC для стеснённых пространств), по прилагаемой энергии к ударному бойку, а также по типам самих ударных бойков. Подобно различным единицам Роквелла (HRA, HRB, HRC и т.д.), ударные датчики могут быть различных типов HLD, HLDC, HDL, HLC и др., где после обозначения шкалы HL указывается тип применявшегося для измерения датчика (напр. D, DC, DL, C и др.).

- Запись 430HLD означает, что значение 430 твёрдости по шкале Либа получено методом Либа при измерении ударным датчиком типа D
- Запись 354HVLD означает, что значение 354 твёрдости по шкале Виккерса получено методом Либа при измерении ударным датчиком типа D
- Запись 52,8HSDLG означает, что значение 52,8 твёрдости по шкале Шора D получено методом Либа при измерении ударным датчиком типа G.

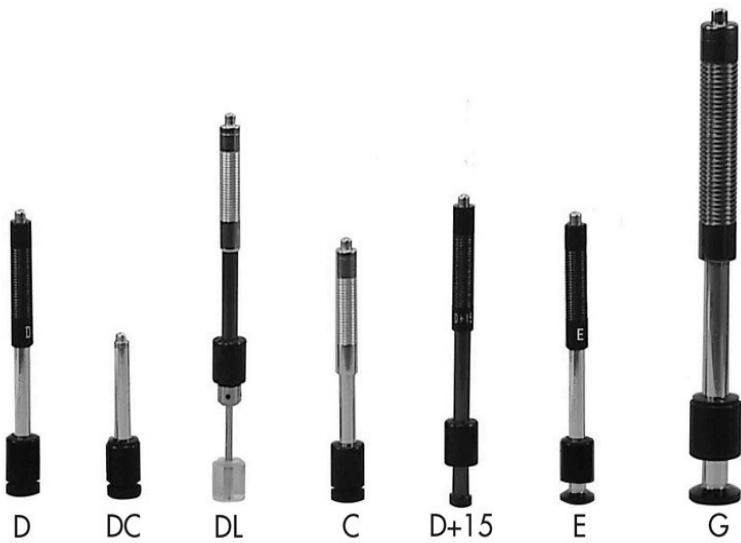

#### Типы опорных колец и насадок.

Твердомер производит точный контроль твёрдости только тогда, когда его датчик расположен строго вертикально к измеряемой поверхности. Опорные кольца и насадки предназначены для установки ударного датчика твердомера вертикально к измеряемой поверхности на вогнутых и выпуклых цилиндрических или сферических изделиях. Корректная установка датчика позволяет произвести точный контроль твёрдости на изогнутой поверхности изделия.

Необходимое опорное кольцо или насадка прикручивается на место опорного кольца из базовой комплектации твердомера. Для измерения на изогнутых поверхностях выпускается комплект из 12 различных колец и насадок для всех типов твердомеров, произведённых по международным стандартам ASTM A956 (2006) и DIN50156 (2007).



**Комплект опорных колец и насадок для ударных датчиков типов D; DC; C, E**

№	Обозначение	Размер	Вид поверхности для контроля твёрдости:
1	<b>Z10-15</b>	20×20×7.5 мм	Выпуклая цилиндрическая поверхность с радиусом R10 - R15
2	<b>Z14,5-30</b>	20×20×6.5 мм	Выпуклая цилиндрическая поверхность с радиусом R14,5 - R30
3	<b>Z25-50</b>	20×20×6.5 мм	Выпуклая цилиндрическая поверхность с радиусом R25 - R50
4	<b>HZ11-13</b>	20×18×5 мм	Вогнутая цилиндрическая поверхность с радиусом R11 - R13
5	<b>HZ12,5-17</b>	20×20×5 мм	Вогнутая цилиндрическая поверхность с радиусом R12,5 - R17
6	<b>HZ16,5-30</b>	20×20×5 мм	Вогнутая цилиндрическая поверхность с радиусом R16,5 - R30
7	<b>K10-15</b>	Ø 20×7.7 мм	Выпуклая сферическая поверхность с радиусом R10 - R15
8	<b>K14,5-30</b>	Ø 20×6.7 мм	Выпуклая сферическая поверхность R14,5 - R30
9	<b>HK11-13</b>	Ø 17×5 мм	Выпуклая сферическая поверхность с радиусом R11 - R13
10	<b>HK12,5-17</b>	Ø 18×5 мм	Вогнутая сферическая поверхность с радиусом R12,5 - R17
11	<b>HK16,5-30</b>	Ø 20×5 мм	Вогнутая сферическая поверхность с радиусом R16,5 - R30
12	<b>UN</b>	52×20×16 мм	Нестандартные поверхности, минимальный радиус R10 - $\infty$

### Размер отпечатка.

Метод Либа (HL) относится к неразрушающим методам контроля, однако при его использовании на зеркальных поверхностях отчётливо видны отпечатки, которые оставляет ударный боек после столкновения с измеряемой поверхностью.

Размер отпечатка зависит от типа ударного датчика и твёрдости контролируемого изделия.

Приблизительная ширина отпечатка (в мкм):

	Датчик тип D	Датчик тип G
64 HRC	350	
55 HRC	449	898
30 HRC	541	1030

Приблизительная глубина проникновения (в мкм):

	Датчик тип D	Датчик тип G
800 HV	16	
600 HV	28	63
300 HV	35	83

### Ошибки. Перевод чисел твёрдости металлов и сплавов из шкал твёрдости Либа (HL) в шкалы твёрдости Роквелл (HR), Бринелль (HB), Виккерс (HV) и Шор D (HSD).

При сопоставлении чисел твёрдости, полученных разными методами, необходимо помнить, что приводимые таблицы или зависимости для такого сопоставительного перевода являются чисто эмпирическими. Физического смысла такой перевод лишён, так как при использовании различных ударных бойков/инденторов, нагрузок и др. факторов твёрдость определяется при совершенно различных напряжённых состояниях контролируемого изделия.

Существует корреляция между значениями твёрдости, измеренной разными методами, и эта зависимость носит нелинейный характер. Переводные числа твёрдости, как табличные, так и рассчитанные по уравнениям, являются лишь приближенными и могут быть неточными для конкретных случаев.

Результаты исследований показывают, что даже при очень точно выполненных измерениях установить единую переводную зависимость, пригодную для всех металлических материалов, практически невозможно. Поэтому все действующие стандарты России на методы измерения твердости не содержат каких-либо рекомендаций по переводу чисел твердости из одной шкалы в другие, а, наоборот, указывают, что “Общего точного перевода чисел пластической твёрдости на числа твёрдости по другим шкалам не существует.” (ГОСТ 18835-73). Поэтому для точных измерений твёрдости в шкалах Роквелл (HR), Бринелль (HB), Виккерс (HV) и Шор D (HSD) рекомендуется применять твердомеры стационарного типа, предназначенных для прямых измерений твёрдости по указанным шкалам.

Выдержка из международного стандарта ASTM E140-07 “Стандартные переводные таблицы между твердостью металлов по Бринеллю, по Виккерсу, по Роквеллу, по Кнутпу, по склероскопу и поверхностью твердостью”:

“1.12 Преобразование чисел твёрдости следует использовать лишь в тех случаях, когда невозможно испытывать материал при заданных условиях. Преобразование следует проводить с осторожностью и при контролируемых условиях. Каждый вид испытаний на твёрдость подвержен определенным погрешностям, но при соблюдении мер предосторожности достоверность показаний твёрдости, полученных на приборах инденторного типа, будет признана сопоставимой. Разность чувствительности в пределах заданной шкалы твёрдости (например, по Роквеллу B) может превышать таковую между двумя различными шкалами или типами приборов. Переводные величины, как табличные, так и рассчитанные по уравнениям, являются лишь приближенными и могут быть неточными для конкретных случаев.”

### Ошибки. Специальные металлы и сплавы.

Переводные таблицы в памяти твердомера и могут привести к ошибкам при контроле следующих сталей:

Высоколегированная сталь:

- все аустенитные стали;
- жаропрочная инструментальная сталь, ледебуритная сталь (инструментальная сталь) обладают высоким модулем упругости, что понижает величину HL. Контроль следует проводить в поперечных сечениях таких стальных изделий;
- локальное упрочнение. Например, при резании или неправильной подготовке образцов можно получить завышенные значения HL.

Магнитная сталь:

- При контроле намагниченных материалов магнитное поле изделия может повлиять на магнитное поле в катушке индуктивности датчика твердомера и занизить измеренное значение твёрдости HL. Не рекомендуется проводить контроль твёрдости методом Либа на намагниченных материалах.

Сталь с упрочнённым поверхностным слоем:

- Для материалов с упрочнённой поверхностью, особенно для стали с обработанной поверхностью, значения HL могут быть занижены из-за мягкой основы. Если толщина упрочнённого слоя больше 0,8 мм (0,2 мм для ударного устройства типа С), то твёрдость основы не будет оказывать влияния на результаты измерений.


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Твердомер предназначен для измерения твёрдости изделий из металлов и сплавов. Твердомер измеряет твёрдость по методу Либа, которая может быть переведена в твёрдость по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и Шора (HB, HR, HV и HS) и в предел прочности ( $R_m$  в соответствии с ГОСТ 22761-77). Перевод осуществляется различным образом для различных металлов и используемых типов ударных датчиков. Переводные таблицы введены в память прибора и перевод осуществляется автоматически.

При использовании стационарных твердомеров подобных приборам Роквелла, Бринелля, Виккерса или Шора требуется, чтобы испытываемый образец помещался под измерительным устройством; что не всегда возможно. Твердомеры по методу Либа относятся к неразрушающим методам контроля и позволяют:

- проводить измерение твёрдости не только в лаборатории, но и непосредственно на месте эксплуатации или производства изделия в цеховых и полевых условиях.
- проводить измерение твёрдости крупногабаритных изделий и труднодоступных зон в изделии, когда применение стационарных твердомеров невозможно из-за технических и конструкционных ограничений.
- проводить экспресс-анализ твёрдости с высокой производительностью – для одного измерения твёрдости требуется в 10 раз меньше времени, чем для твердомеров стационарного типа.
- проводить измерения на выпуклых и вогнутых поверхностях, недоступных для стационарных твердомеров.

## 2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТВЁРДОСТИ.

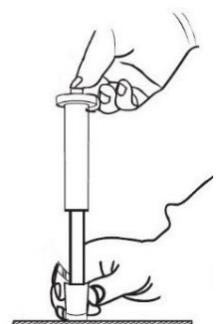

### 2.1. Требования к внешним условиям.

• Измерения должны проводиться при условии отсутствия воздействия вибрации и ударов на твердомер и контролируемое изделие.

• В момент проведения измерений изделие должно быть неподвижно, а ударный датчик установлен перпендикулярно (90°) зоне измерения. В момент нажатия спусковой кнопки любое перемещение датчика по поверхности изделия недопустимо!

### 2.2. Требования к контролируемому изделию:

#### 2.2.1. Состояние изделия.

- На время проведения измерений изделие должно находиться в разгруженном состоянии от основных рабочих нагрузок.
- Измеряемое изделие не должно быть намагнитено – его магнитное поле может занизить результат измерения.
- Из-за высокого модуля упругости ряд сталей (аустенитные стали 300-й серии, ледебуритные и жаропрочные инструментальные стали) могут занизить результат измерений. Контроль следует проводить в поперечных сечениях таких стальных изделий.

2.2.2. **Масса изделия** должна соответствовать параметрам, указанным в технических характеристиках твердомера.

Метод Либа создаёт большую нагрузку в момент удара:

Тип датчика	D/D+15/DL	G	C
Максимальная сила удара	900N	2500N	500N


Тяжёлые цельные изделия не требуют дополнительных мероприятий. Средние и лёгкие изделия могут сместиться под этим усилием, в результате чего полученные значения твёрдости будут некорректны. Самые лёгкие изделия требуют нанесения негустой консистентной смазки или контактной жидкости между изделием и поддерживающим основанием. Использование зажимов или тисков для фиксации изделий недопустимо, т.к. в этом случае изделие испытывает нагрузку и давление – измеренные значения твёрдости будут некорректны.

Тип датчика	Классификация изделий по массе и необходимости дополнительных мероприятий для измерения твёрдости		
	Тяжёлые	Средние	Лёгкие
D/D+15/DL	> 5 кг	2...5 кг	0,05...2 кг
G	> 15 кг	5...15 кг	0,5...5 кг
C	> 1,5 кг	0,5...1,5 кг	0,02...0,5 кг
	<b>Не требуется поддерживающего основания</b>	<b>Требуется поддерживающее основание</b>	<b>Требуется поддерживающее основание и контактная смазка.</b>

2.2.3. **Толщина изделия** должна соответствовать параметрам, указанным в технических характеристиках твердомера.

Толщина стенки имеет не меньшее значение, чем масса изделия. Даже у больших и тяжёлых изделий возможно наличие участков с тонкими стенками в месте измерения. Решение в таких случаях – использовать поддерживающее основание (напр. подложку, поверочную плиту) со стороны

листы, пластины

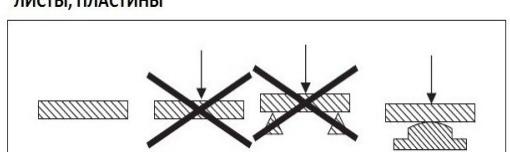

нижней поверхности изделия непосредственно под зоной измерения. Массивное основание усиливает изделие, исключая его прогиб во время удара.


### 2.3. Требования к поверхности контролируемого изделия:

2.3.1. **Чистота.** Все методы испытания на твёрдость требуют гладких поверхностей, свободных от влаги, загрязнений (окалина, масло, пыль и т.п.), ржавчины, наклёпа, краски, смазочных материалов, пластмассовых покрытий, предназначенных для защиты от коррозии или металлического покрытия для лучшей проводимости.

2.3.2. **Шероховатость** должна соответствовать параметрам, указанным в технических характеристиках твердомера. Слишком большие неровности (шероховатости) поглощают энергию удара, что приводит к снижению твёрдости по Либу и некорректному измерению. Глубина проникновения должна быть больше в сравнении с шероховатостью поверхности.

Требования к шероховатости поверхности (для измерения твёрдости ударным датчиком типа D)			
ISO	Ra	Rz	Класс шероховатости (устар.)
N7	3,2мкм	10мкм	6

2.3.3. **Радиус кривизны** должен соответствовать параметрам, указанным в технических характеристиках твердомера. При измерении изогнутой поверхности ударный бойк может выдвинуться за нижнюю границу опорного кольца датчика (при измерении вогнутой поверхности) или наоборот – не достичь этой границы (при измерении выпуклой поверхности). Для измерения сферических и цилиндрических поверхностей с радиусом кривизны менее 30мм необходимо использовать комплект опорных насадок, поставляемых как дополнительная комплектация твердомера.

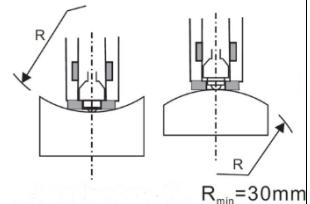

2.3.4. **Подготовка поверхности** должна производиться осторожно, чтобы не изменить поверхностную твёрдость из-за перегрева или переохлаждения. Для подготовки поверхности рекомендуется использовать высокоскоростную шлифовальную машинку. Рекомендуемая глубина снимаемого слоя для ковано-штампованной поверхности, для труб и поверхности литых деталей – до чистого металла.

### 2.4. Требования к измерению упрочнённого поверхностного слоя.


При измерении твёрдости поверхностного слоя металла, подвергнутого наплавлению, напылению, механической, термической и другим видам поверхностной обработки металла толщина поверхностного слоя должна, как минимум, в 10 раз превышать глубину проникновения ударного бойка в изделие (см. размер отпечатка в технических характеристиках твердомера). Если упрочнённый слой слишком тонкий, то удар будет проходить через этот слой и часть энергии будет поглощена мягкой основой, что приведёт к неверному измерению упрочнённого поверхностного слоя.

### 2.5. Требования к измерению проката.

При контроле изделий из проката совпадение направлений измерения датчиком и проката могут привести к занижению результатов измерений, т.к. в направлении проката выше модуль упругости Е. В таких случаях направление измерения датчиком должно быть перпендикулярно направлению проката. Например, при контроле твёрдости цилиндрических объектов контроль должен проводиться в радиальном направлении (обычно направление проката совпадает с осью).

### 2.6. Требования к измерению трубчатых изделий.

- Трубчатые объекты должны быть зафиксированы, чтобы исключить их перекатывание.
- Направление контроля должно быть параллельно силе реакции опоры.
- Если стенки трубы слишком тонкие, то её следует чем-нибудь наполнить

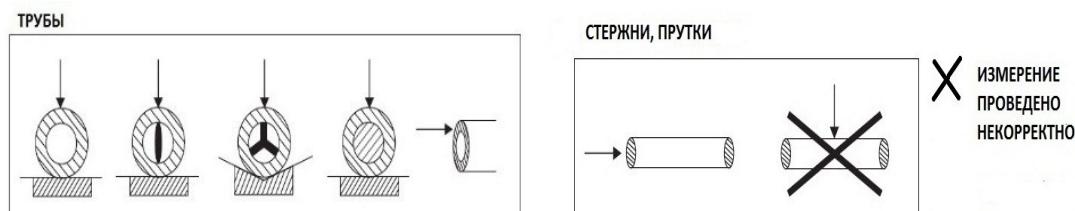

## 2.7. Требования к притирке лёгких и тонких изделий.

- Соединяемые поверхности измеряемого изделия и поддерживающего основания должны быть очищенными, ровными, расположены параллельно.
- Тонкий слой контактной смазки наноситься между соединяемыми поверхностями. В роли контактной смазки рекомендуется использовать контактную жидкость или негустую консистентную смазку (напр. ЦИАТИМ или др. литол).
- Контролируемое изделие должно быть плотно прижато к поддерживающему основанию.
- Направление расположения ударного датчика должно быть перпендикулярно соединённым изделию и поддерживающему основанию.

Нанесите контактную смазку	Вращательным движением плотно прижмите изделие к основанию	Приступайте к измерениям.
		

Тщательно выполненная притирка позволяет обеспечить жёсткую связь между контролируемым изделием и поддерживающим основанием, исключив любоеibriрование и смещение изделия при измерениях. В этом случае результаты измерений будут наиболее точными, а разброс показаний – минимальным.

## 2.8. Требования к количеству и результатам измерений.

- Для определения твёрдости необходимо провести не менее 5 измерений на каждом участке, после чего вычислить среднее значение из полученных результатов.
- Перед началом измерения изделия рекомендуется произвести контрольные измерения на мере твёрдости, чтобы убедиться что твердомер правильно откалиброван.
- Необходимо удалять результаты некорректных (ошибочных) измерений из расчёта среднего значения.
- Расстояние между соседними точками измерения (отпечатками) должно быть не менее 3мм.
- Расстояние между центром измерения и краем поверхности изделия должно быть не менее 5мм.
- Повторные измерения в одной и той же точке не допускаются, т.к. дают завышенные показания твёрдости изделия из-за наклёпа металла в зоне отпечатка.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Шкала	Погрешность, не более
Шкала Либа, датчик типа "D"	±2 HLD
Шкала "A" Роквелла	±2 HRA
Шкала "B" Роквелла	±3 HRB
Шкала "C" Роквелла	±2 HRC
Шкала Бринелля	±12 HB
Шкала Виккерса	±15 HV
Шкала Шора "D"	±2 HSD
*Шкала предела прочности $R_m(\sigma_b)$	±5 % Мпа (Н/мм <sup>2</sup> )

\*Шкала предела прочности  $R_m/\sigma_b$  позволяет в соответствии с ГОСТ 22761-77 определить временное сопротивление при растяжении в месте испытания для изделий из конструкционных углеродистых сталей перлитного класса путём автоматического пересчёта со шкалой твёрдости Бринелля.

#### ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ И ПЕРЕВОДА.

Материал	HLD	HRC	HRB	HRA	HB	HV	HSD	$\sigma_b$ (Н/мм <sup>2</sup> )
Ударный датчик типа D (базовая комплектация)								
Сталь и литая сталь	300...900	20,0...67,9	59,6...99,5	30...88	80...647	80...940	32,5...99,5	375...1710
Инструментальная углеродистая сталь	300...840	20,5...67,1				80...898		1170...2639
Нержавеющая сталь и жаростойкая сталь	300...800	19,6...62,4	46,5...101,7		85...655	85...802		740...1725
Серый чугун	360...650	21...59	24...100		93...334	90...698		
Чугун с шаровидным графитом	400...660	21...60	24...100		131...387	96...724		
Литейный алюминиевый сплав	174...560		24...85		30...159	22...193		
Латунь с высоким содержанием цинка	200...550		13,5...95,3		40...173			
Оловянная бронза	300...700		14...100		60...290			
Медь	200...690		14...100		45...315			
Поковки стальные					142...651			
Ударный датчик типа DL (дополнительная комплектация)								
Сталь и литая сталь		20,6...68,2	37,0...99,9		81...646	80...950	30,6...96,8	
Инструментальная углеродистая сталь		20,5...67,1						

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРА


Измерение твёрдости методом Либа в соответствии с ASTM A956 (2006) и DIN 50156 (2007)	ДА
Преобразование измеренной твёрдости в числа других шкал согласно DIN 50150 и ASTM E 140	ДА
Возможность использования других типов ударных бойков, кроме базового типа D	ДА
Память: 4 группы на 999 сохранённых значений в каждой группе	ДА
Статистика значений из серии измерений (среднее/максимальное/минимальное)	ДА
Удаление некорректных (ошибочных) результатов из статистики	ДА
Взвод бойка автоматический (телескопическая конструкция), время на каждое измерение твёрдости	1...2 секунды
Электропитание – встроенная аккумуляторная батарея	ДА
Время полной зарядки через USB-порт	2...3 часа
Адаптер питания от сети переменного тока (220В 50/60Гц) с USB разъёмом	Выход 5,2В 500mA
Потребляемая мощность, не более	1,3 ВА
Время непрерывной работы при полной зарядке, не менее	90 мин
Автоматическое отключение питания, через	40 сек
Количество запрограммированных типов металлов	10
Диапазон температур:	
При эксплуатации	-5°C...+60°C
При транспортировке и хранении твердомера	-50°C...+70°C
Относительная влажность воздуха	30%...80%
Масса твердомера	110 гр.
Габаритные размеры (В*Ш*Г)	148*44*28 мм
Масса чемоданчика с укомплектованным твердомером	650 гр.
Габаритные размеры чемоданчика (В*Ш*Г)	235*180*80 мм
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Ресурс (наработка) твердомера, не менее	7 лет

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРА С УДАРНЫМИ БОЙКАМИ типа D и типа DL

Определение пространственного положения при измерении - компенсация направления удара (360°)	АВТО / Ручное
Масса контролируемого изделия:	
без использования дополнительных мероприятий, не менее	5 кг
с использованием поддерживающего основания	2...5 кг
с использованием поддерживающего основания и контактной смазки, не менее	0,05 кг
Толщина контролируемого изделия, не менее:	
без использования дополнительных мероприятий	20 мм
с использованием дополнительных мероприятий	5 мм
Шероховатость контролируемой поверхности, не более ( $R_a$ )	3,2 мкм
Радиус кривизны измеряемой поверхности без использования опорных колец и насадок, не менее	30 мм
Минимальная глубина упрочненного поверхностного слоя, твердость которого можно измерить	0,8 мм
Размер отпечатка на измеряемой поверхности изделия твердостью 45 HRC: диаметр / глубина	500 мкм / 200 мкм
Минимальное расстояние между:	
Соседними точками измерений (отпечатками)	3 мм
Центром точки измерения и краем поверхности изделия	5 мм
Минимально необходимый диаметр подготовленной поверхности для проведения измерений	10 мм
Ресурс твердосплавного шарика ударного бойка – производства швейцарской фирмы <b>Saphirwerk Industrieprodukt AG</b> (минимальное кол-во измерений)	600.000
Масса ударного бойка типа D	5,5 гр
Масса ударного бойка типа DL с направляющей гильзой	18 гр
Сила удара	11,0 Н/мм <sup>2</sup>
Диаметр твердосплавного шарика бойка из карбида вольфрама	3 мм
Диаметр опорного кольца твердомера	20,0 мм
Диаметр/длина металлической удлинённой насадки для бойка типа DL (взамен опорного кольца)	4/50 мм

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (вкл. в стоимость твердомера)	
Наименование	Кол-во, шт.
Твердомер с ударным бойком типа D	1
Кабель USB для связи с компьютером и зарядки	1
Адаптер питания от сети переменного тока с USB разъёмом	1
Щётка для очистки внутренностей ударного датчика	1
Паспорт	1
Сертификат о калибровке	1
Упаковочный чемоданчик	1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (по заказу, не вкл. в стоимость твердомера)	
Ударный боек типа DL	
Комплект опорных колец и насадок	
Меры твердости (ГОСТ 9031-75; 8.426-81) по шкалам HB, HRA, HRB, HRC, HV, HSD	
Меры твердости Либа по шкале HLD согласно ASTM A956 (2006) и DIN 50156 (2007)	

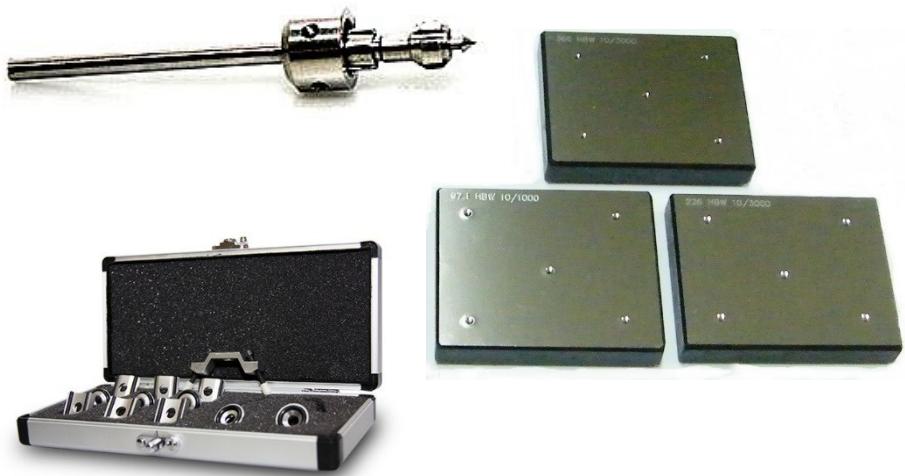

## 5. УСТРОЙСТВО ТВЕРДОМЕРА.

### 5.1. Электронный блок и ударный датчик в едином корпусе.

Функции клавиш управления:

- ▼: Клавиша ВНИЗ – перемещает курсор Вниз
- ▲: Клавиша ВВЕРХ – перемещает курсор Вверх
- : Клавиша ВПРАВО – клавиша входа в Меню и подтверждения выбора (аналогично компьютерной клавиши Enter):

### 5.2. Дисплей.



## 6. РАБОТА С ТВЕРДОМЕРОМ.

Обязательным требованием работы с твердомером является обеспечение необходимых условий для измерений твёрдости (Раздел 2). В противном случае полученные результаты будут некорректны, а твердомер может быть повреждён!

### Питание твердомера.

Для зарядки аккумуляторной батареи подключите твердомер через USB кабель к любому заряжающему устройству: к электрической сети 220В/50Гц через адаптер из базовой комплектации твердомера / напрямую к работающему компьютеру или к прикуривателю в автомобиле. Время полной зарядки 2-3 часа.

Для продления работы аккумулятора твердомер оснащён функцией автоматического выключения. Если не производить измерений или работы с электронным блоком в течение 40 сек, то питание твердомера отключиться.

### Включение питания:

- Плавно сдвиньте Взводящую Трубку в направлении электронного блока – твердомер включён.
- На дисплее на 1 сек отобразится надпись «Инициализация»
- На дисплее отобразятся настройки твердомера, которые были установлены Вами ранее (для нового твердомера – заводские настройки).
- ВАЖНО! Не начинайте измерять твёрдость изделия пока не проверите точность измерений твердомера на мере твёрдости именно той шкалы твёрдости и того диапазона твёрдости, в пределах которого будет производиться измерение твёрдости контролируемого изделия. При необходимости произведите калибровку твердомера согласно п. 6.5.** При выпуске из производства твердомер калибруется на мерах твёрдости Либа (шкала HLD). Для измерения твёрдости в шкалах Роквелл, Супер-Роквелл, Бринелль и Виккерс твердомер необходимо откалибровать на соответствующих мерах твёрдости Роквелл, Супер-Роквелл, Бринелль и Виккерс. Вы можете провести калибровку самостоятельно при наличии мер твёрдости или заказать меры твёрдости как дополнительную комплектацию твердомера.
- Дисплей нового твердомера – заводские настройки:

000	M1
D↓	
HLD	

М1 Сталь и литая сталь  
D↓ Тип датчика D, направление измерения – вниз 90°  
HLD Шкала твёрдости Либа (HL) для датчика типа D



Для входа в Меню и изменения настроек твердомера нажмите клавишу ►.

### Управление Меню и настройками твердомера.

Программное меню электронного блока логически простое, управление клавишами ▼, ▲, ►.

Для входа в главное меню нажмите клавишу ►.

Для перемещения Вниз и Вверх по меню нажмайте соответственно клавиши ▼ и ▲.

Для входа в разделы меню и подтверждения выбранной опции нажмайте клавишу ►




### 6.1. Раздел ПАРАМЕТРЫ.

#### 6.1.1. ТИП ДАТЧИКА.


Базово ТВМ-1800 оснащён встроенным бойком типа D. Если используется ударный боек типа DL из дополнительной комплектации, пожалуйста, выберите этот параметр в настройках.

Датчик типа DL обладает высокой чувствительностью, поэтому работа с ним требует от пользователя специальных навыков в обращении – малейшее отклонение от перпендикулярной оси (датчик DL устанавливается строго под 90° к зоне измерения) приводит к некорректному измерению.

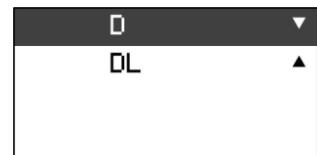

Режим измерения с ударным датчиком типа D	Режим измерения с ударным датчиком типа DL

Ударный боек типа DL предназначен для контроля твёрдости в труднодоступных местах на узких поверхностях (зубья шестерён) или в технологических углублениях (отверстия, пазы и щели) глубиной до 50 мм и диаметром до 4 мм, недоступных для применения базового бойка типа D.

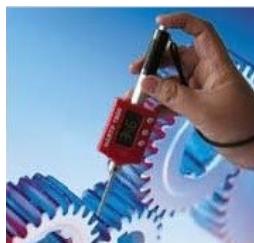

Для замены необходимо отвернуть опорное кольцо и заменить боек типа D на боек типа DL, после чего на место опорного кольца установить металлическую удлинённую насадку (поставляется в комплекте с бойком типа DL), завернув её до упора. В Меню прибора установите тип выбранного датчика DL.

**Важно!** При замене бойка типа D на бойк типа DL необходимо произвести процедуру калибровки твердомера согласно п.6.5.

#### 6.1.2. МАТЕРИАЛ.

Выбор типа измеряемого материала очень важен для вычисления значений твёрдости. Иными словами, тип измеряемого материала должен быть установлен правильно, если Вы хотите получить верные результаты значений по другим шкалам твёрдости, за исключением шкалы HLD.

Из предложенного списка клавишами ▼ или ▲ выберите МАТЕРИАЛ, из которого изготовлено измеряемое изделие и нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

№	Материал
<b>M1</b>	Сталь и литая сталь
<b>M2</b>	Инструментальная углеродистая сталь
<b>M3</b>	Нержавеющая сталь и жаростойкая сталь
<b>M4</b>	Серый чугун
<b>M5</b>	Чугун с шаровидным графитом
<b>M6</b>	Литейный алюминиевый сплав
<b>M7</b>	Латунь с высоким содержанием цинка
<b>M8</b>	Оловянная бронза
<b>M9</b>	Медь
<b>M10</b>	Поковки стальные

### 6.1.3. ШКАЛА ТВЁРДОСТИ.

Из предложенного списка клавишами ▼ или ▲ выберите ШКАЛУ ТВЁРДОСТИ (напр. шкалу HRC), по которой будет производиться измерение твёрдости изделия и нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

HLD	▼	HRB	◆	HV	◆
HRC	◆	HB	◆	HS	◆
HRB	◆	HJ	◆	HRA	◆
HB	◆	HS	◆	ob	▲

Для перевода уже измеренного и отображённого на экране значения твёрдости из одной шкалы в другую воспользуйтесь вышеописанной процедурой.

**Важно!** При измерении твёрдости прибор не использует переводные таблицы для перевода значений из одной шкалы твёрдости в другую. По этой причине перед измерением твёрдости **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо произвести калибровку твердомера на мерах твёрдости именно той шкалы твёрдости и того диапазона твёрдости, по которым будет производиться измерение.

### 6.1.4. НАПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА.

Заводскими настройками установлено направление удара ВНИЗ 90° – т.е. контролируемое изделие расположено внизу, а твердомер установлен строго вертикально сверху на изделии. Для измерения твёрдости при ином расположении твердомера и контролируемого изделия (горизонтально или под углом 45°) – выберите соответствующее НАПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА клавишами ▼ или ▲ и нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

Для автоматического определения расположения твердомера при измерении выберите АВТО.


## 6.2. Раздел СТАТИСТИКА.

### 6.2.1. КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ.

Вы можете самостоятельно выбрать количество измерений, после проведения которых дисплей отобразит СРЕДНЕЕ значение твёрдости из серии проведённых измерений, а также МИНИМАЛЬНОЕ и МАКСИМАЛЬНОЕ значение твёрдости из этой серии измерений.

Выберите КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ и клавишами ▼ или ▲ выберите желаемое количество измерений. Нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

Например, Вы установили 7 измерений и вернулись в режим измерения твердомером. В правом верхнем углу дисплея отобразится  $\bar{x}$  (математический знак среднего значения), затем цифра 7 (выбранное количество измерений) и цифра 0 (будет последовательно изменяться на 1,2,3,4,5,6,7 по мере проведения измерений твёрдости). Проведите 7 измерений твёрдости. После этого для просмотра статистики нажмите клавишу ▲. На дисплее отобразятся СРЕДНЕЕ, МИНИМАЛЬНОЕ и МАКСИМАЛЬНОЕ значения твёрдости из 7 проведённых измерений.

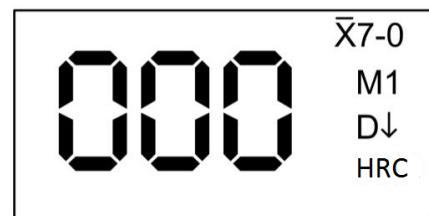

Если необходимо удалить текущее некорректное измерение (например в момент замера дёрнулась рука и датчик отклонился от перпендикулярной оси к зоне измерения или удар пришёлся не в нужную точку), то нажмите клавишу ▼ для удаления текущего значения (последнего измеренного). Все измеренные значения твёрдости от последнего до самого первого (№ 1) могут быть удалены один за другим. Если была включена функция записи значений в Память твердомера, то значения также будут из неё удалены.

### 6.2.2. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ.

Вы можете установить верхнюю границу для измерений твёрдости – МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ – при переходе которой на дисплее в правом верхнем углу отобразится тревожный значок ▲.

Выберите МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. Клавишей ▲ установите необходимое значение (0-9) в каждом разряде, для перехода между разрядами используйте клавишу ▼. Нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

Заводскими настройками установлен максимальный предел для значения твёрдости 999 по шкале твёрдости HLD. При установке Вами максимального предела по иной шкале твёрдости (напр. шкале HRC) он будет автоматически пересчитан и для других шкал твёрдости соответственно переводным значениям, встроенным в память твердомера.

### 6.2.3. МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ.

Вы можете установить нижнюю границу для измерений твёрдости – МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ – при переходе которой на дисплее в правом верхнем углу отобразится тревожный значок ▼.

Выберите МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ. Клавишей ▲ установите необходимое значение (0-9) в каждом разряде, для перехода между разрядами используйте клавишу ▼. Нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

Заводскими настройками установлен минимальный предел для значения твёрдости 150 по шкале твёрдости HLD. При установке Вами минимального предела по иной шкале твёрдости (напр. шкале HRC) он будет автоматически пересчитан и для других шкал твёрдости соответственно переводным значениям, встроенным в память твердомера.

## 6.3. Раздел ПАМЯТЬ.

### 6.3.1. ПАМЯТЬ ВЫКЛЮЧЕНА.


Если выбрать эту опцию, то твердомер не будет заносить измеренные значения твёрдости в память. Нажмите клавишу ► для подтверждения выбора. Заводскими настройками установлено ПАМЯТЬ ВЫКЛЮЧЕНА.

### 6.3.2. ПАМЯТЬ ВКЛЮЧЕНА.

Если выбрать эту опцию, то твердомер будет заносить измеренные значения твёрдости в память. Нажмите клавишу ► для подтверждения выбора.

На выбор Вам будет предложено 4 группы для хранения измеренных значений твёрдости, в каждой группе можно сохранить по 999 измеренных значений твёрдости. Клавишами ▲ и ▼ выберите одну из 4-х групп. Нажмите клавишу ► для подтверждения выбора. Когда выбранная группа будет полностью заполнена, то запись измеренных значений твёрдости автоматически будет вестись уже в следующей по порядку группе. Заводскими настройками для начала записи установлена Группа 1.

После выбора Группы, порядковый номер группы и порядковый номер сохранённого в памяти измеренного значения твёрдости будут отображены на дисплее вверху, напр. "Г001 002", что читается как Группа 1 и порядковый номер сохранённого значения твёрдости 002.

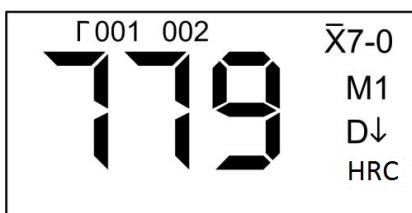

### 6.3.3. ПРОСМОТР ПАМЯТИ.

Все 4 группы отображаются на дисплее. Выбор группы для просмотра клавишами ▼ и ▲, вход в выбранную группу клавишей ►.

На экране отобразиться 4 строки с 3 значениями в каждой. Читать слева на право.

*Пример. Самая верхняя строка номер Группы (Г001), общее количество сохранённых страниц в просматриваемой группе (С004), порядковый номер текущей просматриваемой страницы (002).*

На нижних 3х строчках будут отражены сохранённые в памяти измеренные значения твёрдости (читать слева на право) первой просматриваемой страницы. Для перелистывания страниц используйте клавиши ▼ и ▲. Для выхода нажмите клавишу ►.

Г091	С004/002	
710	710	710
706	706	706
711	711	711

### 6.3.4. УДАЛИТЬ ГРУППУ.

Клавишами ▼ и ▲ выберите Группу сохранённых в памяти измеренных значений, которую нужно удалить. Нажмите клавишу ► и на дисплее появиться запрос «Подтверждаете?». Для подтверждения удаления снова нажмите клавишу ►. Для выхода без удаления нажмите одновременно клавиши ▼ и ▲.

**Внимание!** После удаления Группы все сохранённые в ней значения будут удалены безвозвратно. Поэтому будьте внимательны при выполнении данной операции.

### 6.3.5. ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ.

Нажмите клавишу ► и на дисплее появиться запрос «Очистить память. Подтверждаете?». Для подтверждения удаления снова нажмите клавишу ►, начнётся процесс удаления данных из памяти и на дисплее появиться надпись «Пожалуйста ждите». Для выхода без удаления нажмите клавиши ▼ или ▲.

**Внимание!** После очистки памяти все Группы и все сохранённые в этих Группах измеренные значения твёрдости будут удалены без возможности восстановления. Поэтому будьте внимательны при выполнении данной операции.

## 6.4. Раздел ПЕЧАТАТЬ.

Дополнительная опция. Не входит в базовую комплектацию твердомера и заказывается отдельно. Выберите Bluetooth Вкл или Bluetooth Выкл, а также группу данных из памяти для передачи в компьютер и дальнейшей распечатки. Данные могут быть загружены в компьютер через Bluetooth в двух режимах: "в живую" прямо во время измерений с индикацией результатов на мониторе компьютера или же после переносом всего сохранённого массива данных. Также данные можно перенести в компьютер через подключенный кабель питания USB.

## 6.5. Раздел КАЛИБРОВКА.

Калибровка позволяет восстановить точность показаний твердомера при возможном износе механических частей датчика (пружина, боёк) в процессе эксплуатации.

Процесс калибровки представляет собой приведение в соответствие (равенство) СРЕДНЕГО значения меры твёрдости (вычислено твердомером согласно п. 6.2.1.) и её НОМИНАЛЬНОГО значения (выгравировано на мере твёрдости). Калибровка по шкалам твёрдости HRC, HB, HV, HSD и пр. позволяет ввести поправку (коррекцию) к калибровке твердомера по шкале HLD, установленной предприятием-изготовителем.

Войдите в режим КАЛИБРОВКИ нажатием клавиши ►. Проведите 3 измерения твёрдости на мере твёрдости – после последнего измерения на дисплее отобразиться СРЕДНЕЕ значение из 3х проведённых измерений.

Клавишами ▼ и ▲ соответственно уменьшите или увеличите полученное СРЕДНЕЕ значение на дисплее твердомера чтобы оно сравнялось с номинальным значением меры твёрдости (выгравировано на мере твёрдости). Нажмите клавишу ► для выхода из режима КАЛИБРОВКИ и начала измерений твёрдости твердомером в обычном режиме.

Измерьте твёрдость меры (не менее 5 измерений) и вычислите её СРЕДНЕЕ значение (п. 6.2.1.). Полученное значение на дисплее должно соответствовать значению меры твёрдости в пределах погрешности твердомера (п. 3.). Если полученное значение превышает предел погрешности твердомера, то процедуру КАЛИБРОВКИ следует произвести повторно.

### Важно!

- Перед калибровкой рекомендуется установить заводские настройки (п.6.5.), после чего установить шкалу твёрдости (п.6.1.3.) соответственно шкале меры твёрдости, на которой производиться калибровка твердомера.
- При измерении твёрдости прибор не использует переводные таблицы для перевода значений из одной шкалы твёрдости в другую. По этой причине перед измерением твёрдости **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо произвести калибровку твердомера на мерах твёрдости именно той шкалы твёрдости и того диапазона твёрдости, по которым будет производиться измерение.

- Калибровка для датчика типа D и датчика типа DL производиться раздельно. Перед калибровкой выберите тип установленного датчика (D или DL) согласно п.6.1.1.

Помимо стандартизованных мер твёрдости по шкалам HRC, HB, HV, HSD для калибровки твердомера разрешено использовать собственные образцы твёрдости предприятия, например для латуни, меди и др. металлов. Перед калибровкой по собственным образцам твёрдости предприятия необходимо установить тип измеряемого материала – п.6.1.2.

## 6.6. Раздел УСТАНОВКА НАСТРОЕК.

### 6.6.1. ДАННЫЕ ЗАВОДА.

На дисплее отобразиться Серийный номер (версия программного обеспечения), уровень заряда батареи (%) и наличие свободного места в Памяти (%) твердомера.

### 6.6.2. ЯРКОСТЬ.

Клавишами ▼ и ▲ выберите желаемую яркость дисплея. Нажмите ► для подтверждения выбора.

### 6.6.3. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.

Нажмите клавишу ► и на дисплее появиться запрос «Заводские настройки. Подтверждаете?». Для установки заводских настроек нажмите клавишу ► и на дисплее появиться надпись «Пожалуйста ждите». Для выхода без установки заводских настроек нажмите клавишу ▼ или ▲.



Заводские настройки	
ТИП ДАТЧИКА	D
МАТЕРИАЛ	M1
ШКАЛА ТВЁРДОСТИ	HLD
НАПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА	Вниз 90°
КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ	0
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ	999 HLD
МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ	150 HLD
ПАМЯТЬ	Выкл.
ПЕЧАТАТЬ	Выкл.

## 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЁРДОСТИ.

Перед началом измерения твёрдости обеспечьте надлежащие условия для проведения контроля твёрдости согласно п.2.

### 7.1. Взвод датчика.


Нажмите Взводящую трубку, сместив её вдоль Направляющей трубы до упора. Боек будет захвачен внутренним механизмом (слышен щелчок). Отпустите Взводящую трубку и она вернётся в исходное положение.

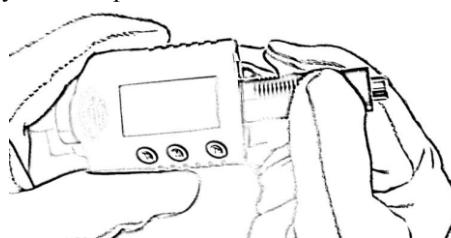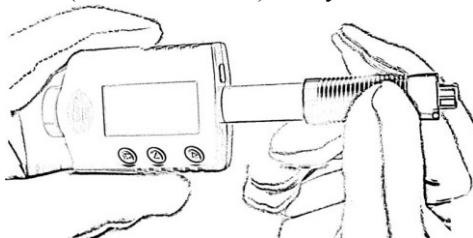

### 7.2. Установка датчика.

Держась за нижний край твердомера (между большим и указательным пальцами) плотно прижмите опорное кольцо твердомера перпендикулярно к измеряемой поверхности.

Не плотно прижатый к измеряемой поверхности твердомер может давать некорректные показания из-за наличия воздушного зазора между поверхностью опорного кольца и контролируемого изделия. Если измеряемая поверхность изогнута – используйте опорные кольца и насадки из дополнительной комплектации твердомера.

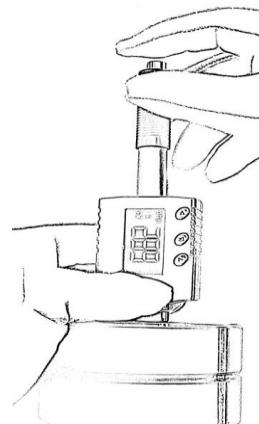

### 7.3. Измерение твёрдости.

Плавно нажмите Спусковую кнопку. Боек удариться об измеряемую поверхность и измеренное значение твёрдости отобразиться на дисплее. Будьте аккуратны, чтобы в момент нажатия кнопки не произошло дёргание твердомера или измеряемого изделия – любое отклонение от перпендикулярной оси датчика к зоне измерения приводит к некорректному результату измерения.

**Настоятельная рекомендация. Никогда не делайте мгновенных заключений по 1,2 или 3 измерениям твёрдости. Проведите серию из множества измерений. Проанализируйте полученные результаты:**

- Разброс измеренных значений твёрдости небольшой (в пределах погрешности твердомера) и стабилен – измерения проведены корректно. Пример: полученные результаты измерений стабильны и лежат в пределах шкалы Бринелля в диапазоне от 197 HB до 206 HB.
- Разброс измеренных значений твёрдости небольшой (в пределах погрешности твердомера), но малая часть измеренных значений выходит за пределы погрешности твердомера – измерения в целом проведены корректно, редкие некорректные измерения (выходящие за пределы погрешности) необходимо удалить из статистики подсчёта среднего значения п. 6.2.1. Пример: основная масса полученных результатов измерений лежит в пределах шкалы Бринелля в диапазоне от 197 HB до 206 HB и редкие некорректные измерения со значениями 171 HB, 219HB и т.п.
- Разброс измеренных значений твёрдости может увеличиваться, если увеличивается расстояние между точками замера – величина твёрдости зачастую неоднородна по поверхности изделия. Чем выше сосредоточенность точек замера (т.н. “кучность”), тем стабильнее и ниже разброс измеренных значений. Однако очень важно не забывать, что замер в одной и той же точке (попадание ударного бойка в лунку и ближайшую окрестность прошлого попадания) категорически запрещён.

## 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Чтобы не допустить поломки прибора с ним следует обращаться осторожно, беречь от пыли, падения, загрязнения маслом и воздействия сильных магнитных полей

### 8.1. Обслуживание ударного механизма.

После проведения 1000...2000 измерений, пожалуйста, очистите направляющую трубку и ударный боек с помощью щётки, входящей в базовую комплектацию твердомера:


- Отверните опорное кольцо и извлеките ударный боек.
- Вверните щётку внутрь Направляющей Трубки по часовой стрелке до упора (аккуратно, чтобы не повредить механизм, захватывающий боек)
- Извлеките щётку наружу тем же вращательным движением.
- Повторите эту операцию не менее 5 раз, удалив скопившуюся грязь и металлическую пыль.
- Установите на место ударный боек и плотно закрутите опорное кольцо.
- Применение любых смазочных материалов ЗАПРЕЩЕНО!

### 8.2. Обслуживание электронного блока.

8.2.1. КОРПУС. Для очистки корпуса от загрязнений используйте мягкую ткань. Не используйте растворители – могут быть повреждены указатели и надписи.

#### 8.2.2. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ.

- Индикатор разряда батареи начинает мигать в левом верхнем углу когда осталось лишь 10% от полного заряда, тем не менее ещё некоторое время можно продолжать измерения.
- Твердомер должен быть выключен при подключении к компьютеру через кабель USB.
- После подключения к работающему компьютеру через кабель USB для проверки состояния зарядки аккумулятора можно включить твердомер – процесс и уровень зарядки отобразятся на дисплее.

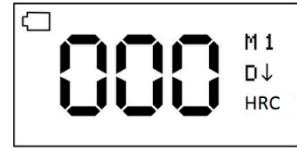

### 8.3. Хранение.

8.3.1. Датчик твердомера должен храниться в разряженном состоянии – нажмите Спусковую кнопку чтобы освободить пружину.




8.3.2. После длительного хранения (более 3 месяцев) рекомендуется сначала произвести проверку работы твердомера на мерах твёрдости и лишь затем приступать к измерению твёрдости изделий.

8.3.3. При длительном хранении твердомера рекомендуется производить зарядку аккумуляторной батареи не менее 1-го раза в 6 месяцев.

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И НЕКОРРЕКТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.

### 9.1. Перезагрузка.

Если электронный блок “завис” и не реагирует на команды, то необходимо произвести перезагрузку. Извлеките ударный боек из твердомера, расположите его в нижней части прибора под клавишей ▼ и проведите им вдоль корпуса, как показано на рисунке. Прибор перезагрузится.

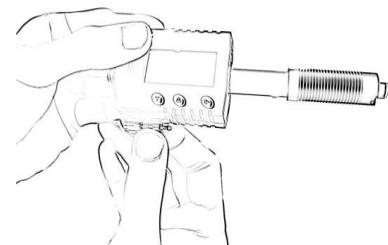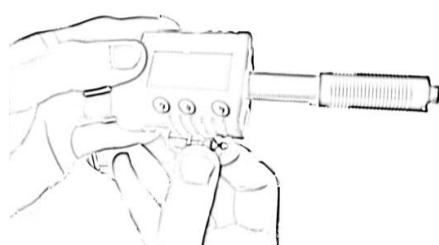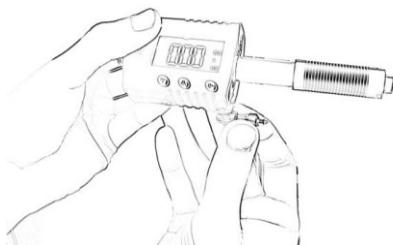

Также возможно, что вышел из строя магнит ударного бойка. Боек потребуется заменить – обратитесь к изготовителю.

### 9.2. Прочие возможные проблемы.

Проблема	Причина	Способ устранения
Дисплей не включается	Питающая батарея разряжена	Произвести зарядку или замену
Результаты измерений стабильны, но отличаются от номинала меры твёрдости	Износ пружины датчика после интенсивной и длительной эксплуатации	Произвести калибровку твердомера п. 6.5.
Большой разброс результатов измерений.	Испытуемый материал неоднороден по структуре или порист.	Увеличить количество измерений для вычисления среднего значения
	Зона измерений подготовлена неудовлетворительно	Отшлифовать согласно требованиям тех. характеристик твердомера п.3.
	Зона измерений заполнена отпечатками (наклёпами) от предыдущих измерений	Выбрать другую зону измерений
	Внутренности ударного датчика загрязнены	Произвести очистку согласно п.8.1.
	Опорное кольцо твердомера не плотно прикручено	Закрутите опорное кольцо до упора.

	Повреждён твёрдосплавный шарик ударного бойка (крайне редкий случай)	Произвести замену
Завышенные результаты измерений	Деформация твёрдосплавного шарика ударного бойка после частого многократного измерения изделий высокой твёрдости	Произвести калибровку прибора п.6.5.
Заниженные результаты измерений	Загрязнён твёрдосплавный шарик ударного бойка	Произвести очистку согласно п.8.1.

## 10. ГАРАНТИЯ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПРИБОРА.

10.1. Гарантийный срок эксплуатации указан в технических характеристиках, отсчитывается с даты продажи и действует при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Гарантия прекращается в случае самостоятельной разборки твердомера (скрытые пломбы будут разрушены).

10.2. Производство сертифицировано по правилам «ISO 9001:2011 Системы менеджмента качества. Требования». Изготовитель: ООО «Восток-7» [www.vostok-7.ru](http://www.vostok-7.ru) Тел. +7(916)777-27-28 [info@vostok-7.ru](mailto:info@vostok-7.ru)

10.3. Идентификационные данные прибора:



**Твердомер ТВМ 1800 в базовой комплектации:**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Ударный боек типа DL \_\_\_\_\_

Комплект опорных колец и насадок \_\_\_\_\_

Меры твёрдости (ГОСТ 9031-75; 8.426-81) по шкалам HB, HRA, HRB, HRC, HV, HSD \_\_\_\_\_  
Меры твёрдости Либа по шкале HLD согласно ASTM A956 (2006) и DIN 50156 (2007) \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_